

IZRADA GERBER FILEOVA I DRILL FILEA IZ PROGRAMA PROTEL DXP, ALTIUM DXP, ALTIUM DESIGNER

Izrada gerber fileova:

- File – Fabrication output – Gerber files
- Pod „General“ odabrati „INCHES“ i format „2:4“ – ako se odabere i drugačije neće biti problema
- Pod „Layers“ odabrati layere koji će se raditi. Ne stavljati kvačice na „Mirror“ već samo na „Plot“. Ne stavljati kvačice layere pod rubrikom „Mechanical Layer(s) to Add to All Plots“.
- Pod „Drill Drawing“ ne treba ništa označavati
- Pod „Apertures“ – staviti kvačicu na „Embedded apertures (RS274-X)“
- Pod „Advanced“ staviti kvačicu na „G54 on aperture change“

Izrada drill file:

- File – Fabrication output – NC drill files
- Unit: Inches; Format 2:4 (sve ostalo ostaje isto)

Svi generirani fileovi će biti u folderu u kojem je *.pcb file.